



Тип

Подраздел

LAGUNA

X56

X

38

оснащенные АБС МК 20i

38 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К АБС

Также касается подразделов:

83

87

- Двигатель: xxx
- Коробка передач: xxx

Базовые документы:

- Руководство по ремонту 307
- Техническая нота 2740A

НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ АБС, А ТАКЖЕ ИЗВЕСТНЫЕ СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Сводная таблица неисправностей АБС

ОЩУЩЕНИЕ КЛИЕНТА	ДИАГНОСТИКА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ РЕШЕНИЕ	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
Загорание сигнальной лампы: – АБС (оранжевая)	Неисправности переднего(их) датчика(ов)	Отсоединение электропроводки переднего датчика (контакт с колесом)	Проверьте крепление электропроводки переднего датчика	Код NITG: L110 Код поставщика: 050 Код ощущения клиента: 5S Коды операций: 3473+3147 Отводимое время: 0,6 ч
Загорание сигнальных ламп: – ABS (АБС) (оранжевая) и/или – Stop (Необходимость остановки) (красная)	Неисправность компьютера	Отсутствие держателя жгута электропроводки в колесной арке	Установите на место держатель и замените передний датчик	Код NITG: L117 Код поставщика: 368 Код ощущения клиента: 5S Коды операций: 3473+3147 Отводимое время: 0,6 ч
Загорание сигнальных ламп: – ABS (АБС) (оранжевая) и/или – Service (Необходимость обслуживания) (оранжевая) и/или – Frein (Стояночный тормоз) (красная) и/или – Stop (Необходимость остановки) (красная)	Неисправность компьютера, часто связанная с неисправностями передних датчиков	Нарушение герметичности соединений задних датчиков	Замените два задних датчика и электропроводку АБС СМ. ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОТУ 4064А или 4064Е (в зависимости от страны поставки)	Коды операций: 3473+3200+8103 Отводимое время: 3 ч
Загорание сигнальной лампы: – АБС (оранжевая)	Неисправность заднего(их) датчика(ов)	Внутренняя неисправность датчика(ов)	Замените соответствующий(ие) задний(е) датчик(и)	Код NITG: L118 Код поставщика: 368 Код ощущения клиента: 1C Коды операций: 3473+3200 Отводимое время: 0,9 ч
Загорание сигнальных ламп: – ABS (АБС) (оранжевая) и/или – Service (Необходимость обслуживания) (оранжевая) и/или – Frein (Стояночный тормоз) (красная) и/или – Stop (Необходимость остановки) (красная)	Неисправность компьютера	Нарушение герметичности разъема на компьютере АБС	Замените компьютер и электропроводку АБС	Код NITG: L11E Код поставщика: 368 Код ощущения клиента: 1C Коды операций: 3473+3476+8103 Отводимое время: 3 ч
Загорание сигнальных ламп: – ABS (АБС) (оранжевая) и/или – Service (Необходимость обслуживания) (оранжевая) и/или – Frein (Стояночный тормоз) (красная) и/или – Stop (Необходимость остановки) (красная)	Неисправность датчика(ов) <i>(Касается только автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач DP0)</i>	Нарушение функционирования компьютера АБС, вызванное компьютером автоматической коробки передач, в холодное время	Установка шунтирующего кабеля на электропроводку АБС СМ. ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОТУ 4009А	Код NITG: E2V9 Код поставщика: 050 Код ощущения клиента: 8E Коды операций: 8999+8016 Отводимое время: 1,8 ч